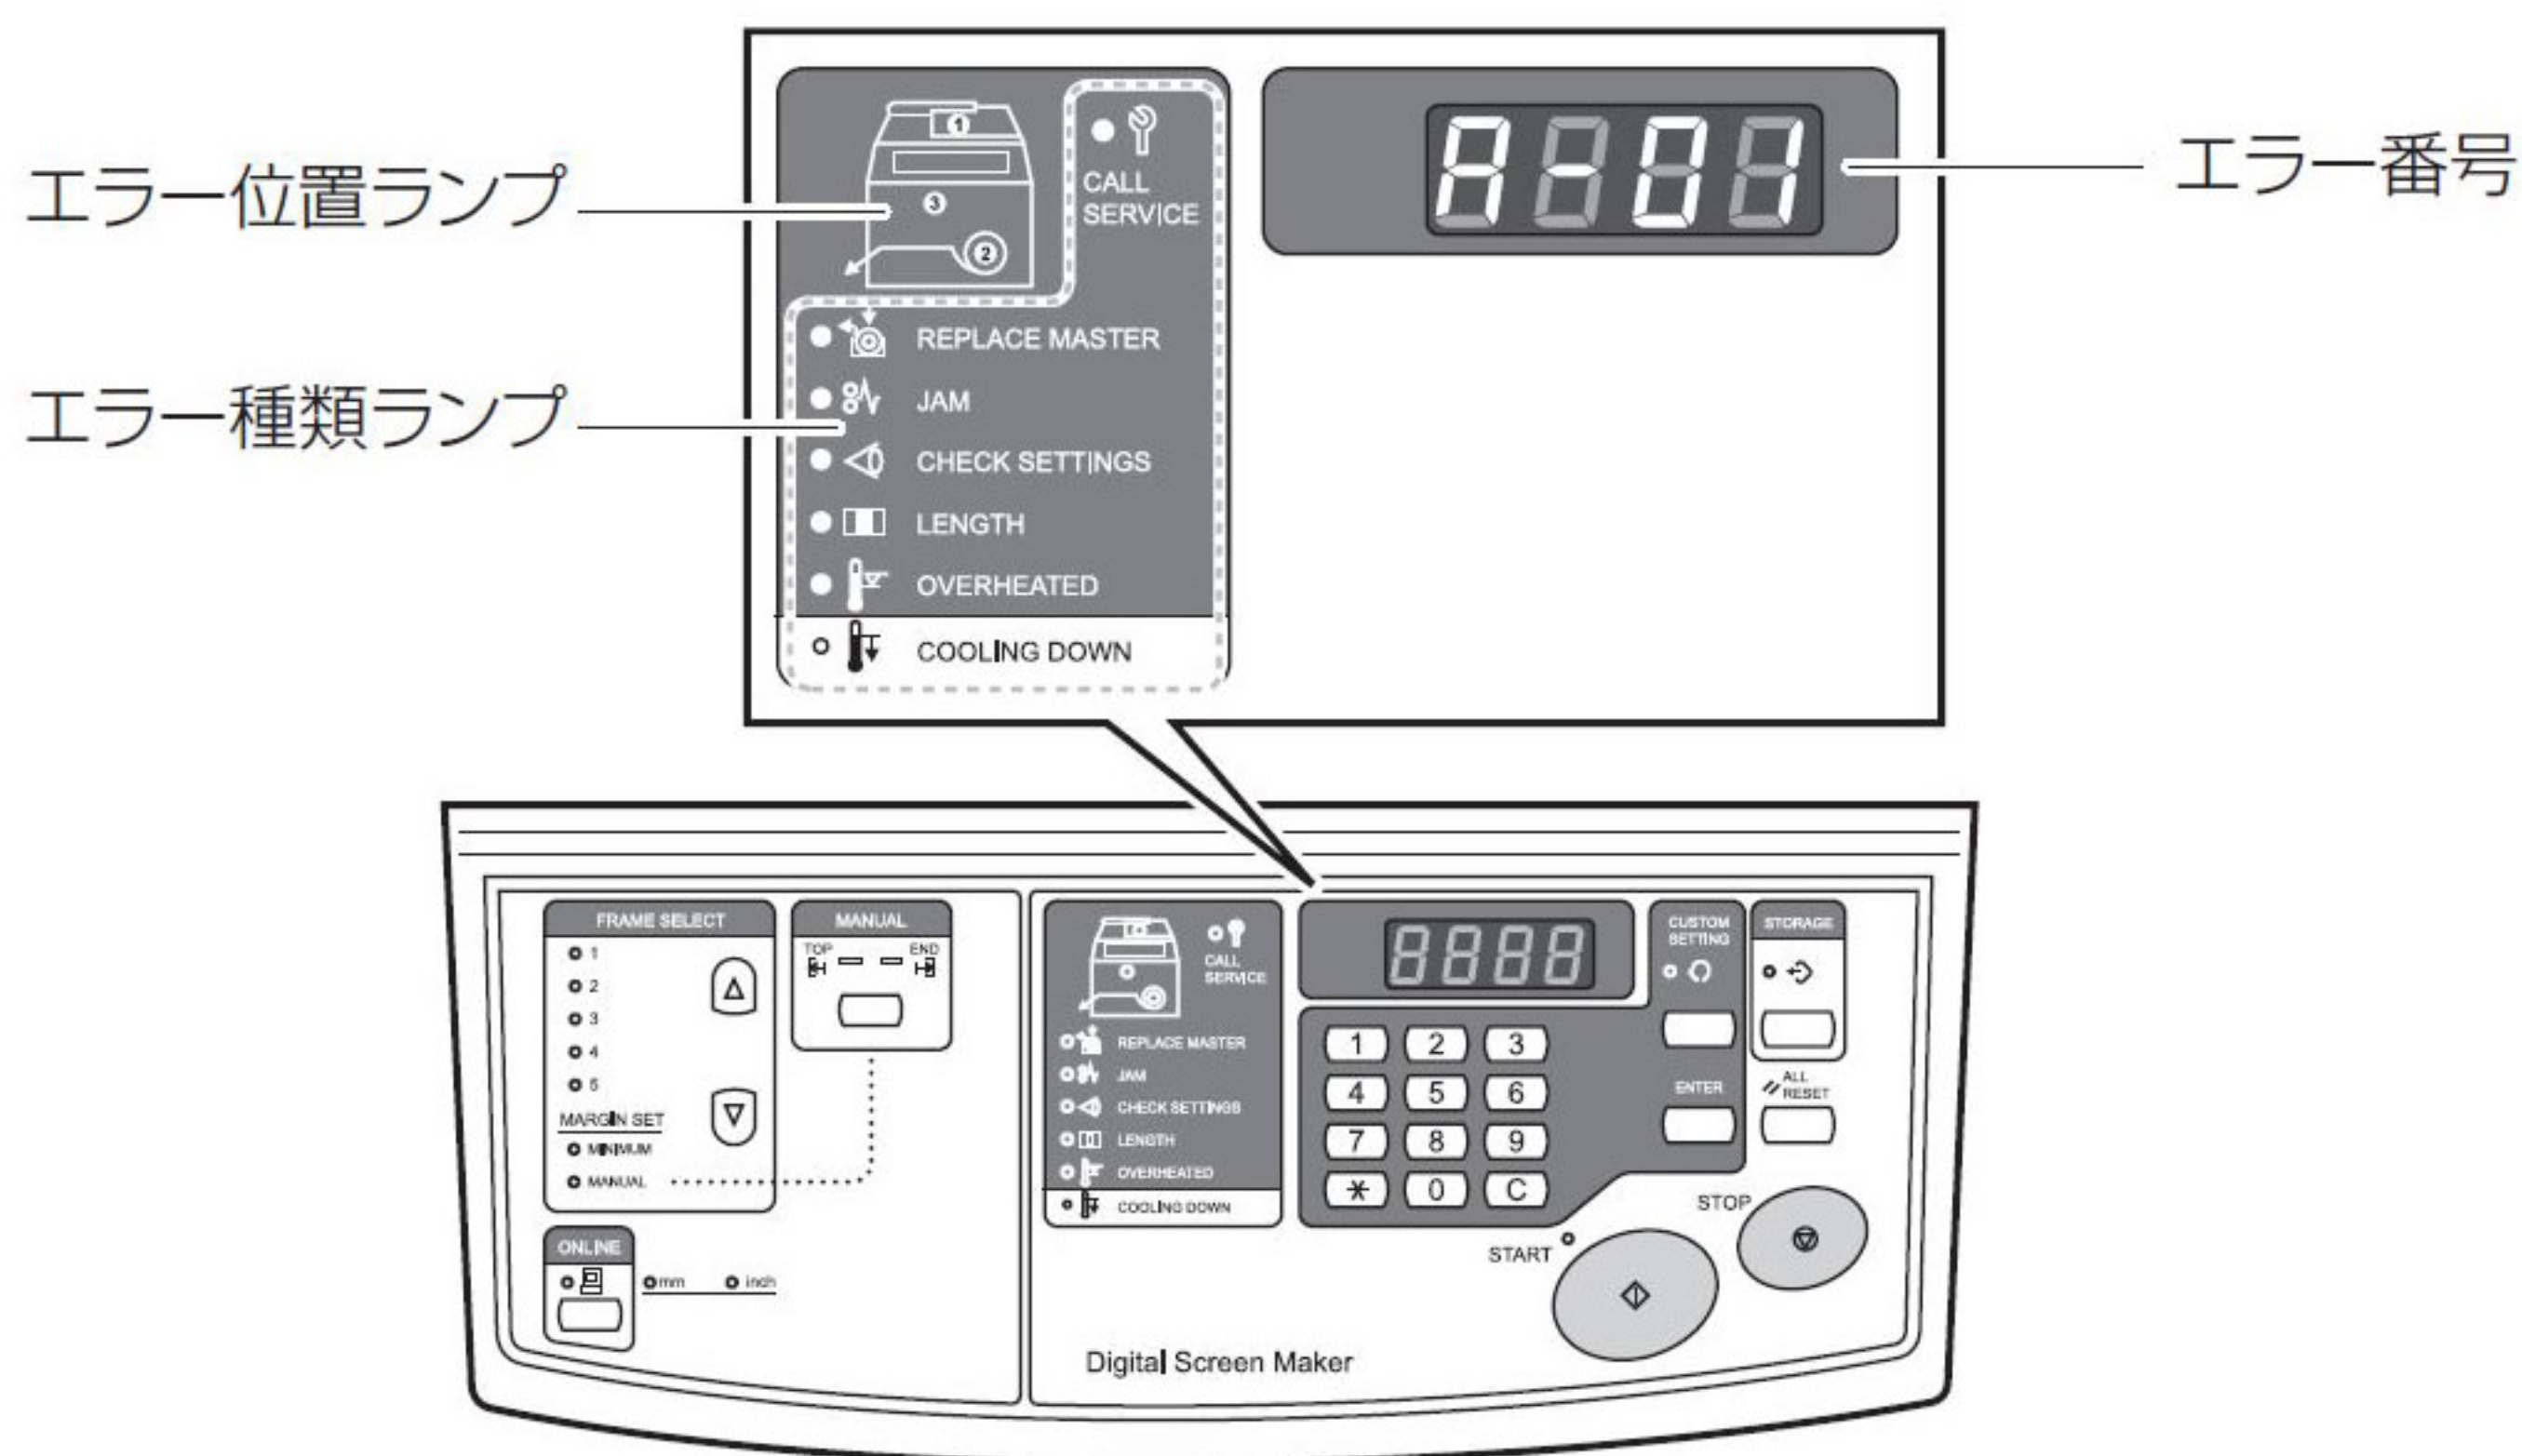


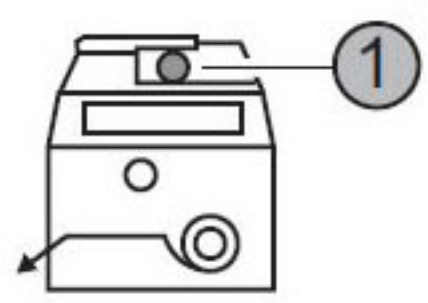
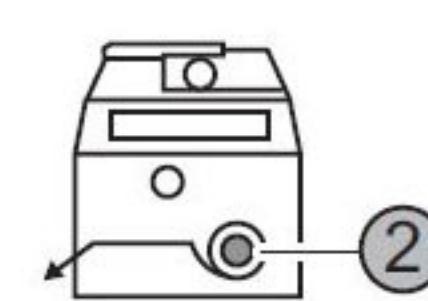
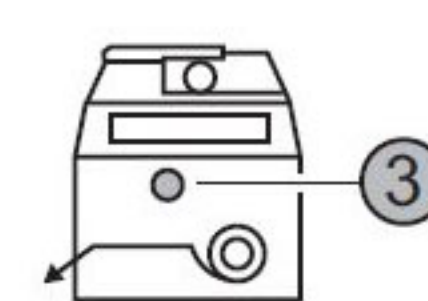

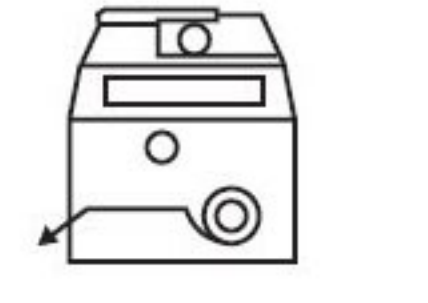
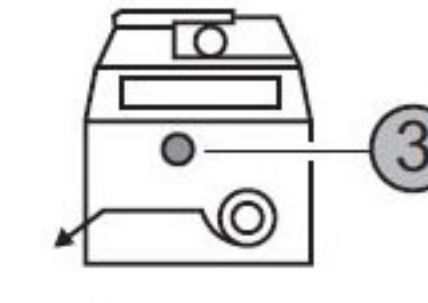
エラー表示ランプが点灯したら


本機に不具合が発生するとエラー位置ランプとエラー種類ランプが点灯または点滅して、ディスプレイにエラー番号が表示されます。ランプの表示とエラー番号から、不具合の内容と対処方法を確認してください。



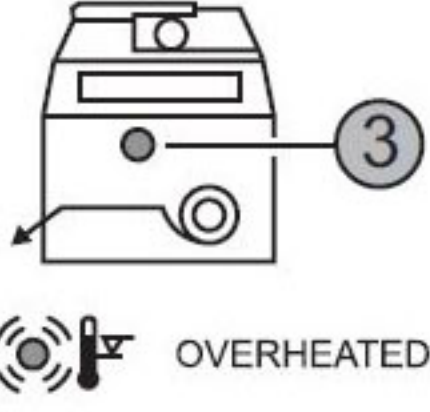
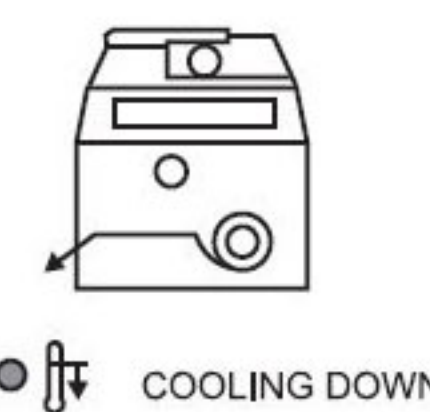
● 点灯 ● 点滅 ○ 消灯

エラー位置ランプ/ エラー種類ランプ	エラー番号	エラー内容	対処方法
	A-01	マスターが正しく送られていません。	マスターを取り出し、正しくセットし直してください。 ▶参照「マスターをセットする」22 ページ
	A-17	マスターが正しくカットされていません。	マスターをカットしてください。 ▶参照「「故障かな？」と思ったら」(マスターがカットされない) 67 ページ
	A-34	マスターがつまりました。	マスターを取り出し、正しくセットし直してください。 ▶参照「マスターをセットする」22 ページ
	なし	マスターが無くなりました。	製版ユニットカバーを開いて、新しいマスターをセットしてください。 ▶参照「マスターをセットする」22 ページ

エラー位置ランプ/ エラー種類ランプ	エラー番号	エラー内容	対処方法
 CHECK SETTINGS	なし	製版ユニットカバーが開いています。	製版ユニットカバーをしっかりと閉じてください。
 CHECK SETTINGS	なし	マスターがセットされていないか、正しくセットされていません。	マスターの先端をマスターガイドの下に止まるまで差し込み、製版ユニットカバーをしっかりと閉じてください。 マスターがしわになっていたり、斜めに切れていたりするときは、先端をまっすぐに切ってからセットしてください。 ▶参照「マスターをセットする」22 ページ
 CHECK SETTINGS	なし	製版ユニットが閉まっています。	製版ユニットをしっかりと閉じてください。 ▶参照「マスターをセットする」22 ページ
 CHECK SETTINGS	b-32、b-33	RISO Network Card (オプション) のエラーです。	<ALL RESET> キーを押してください。 エラーが解除されない場合は、お買い上げの販売会社にご連絡ください。
 LENGTH	L-01	余白量が不足しています。	次の対処を行ってください。 1. <ALL RESET> キーを押してエラーを解除する 2. <FRAME SELECTION> キーでフレームを選択し直す
 OVERHEATED COOLING DOWN	P-90	サーマルヘッドのオーバーヒートです。	<ALL RESET> キーを押してエラーを解除してください。ランプが点滅から消灯に変わります。 <COOLING DOWN> ランプが点灯してクールダウン動作を開始します。<COOLING DOWN> ランプが消灯すると、製版が再開できるようになります。

エラー位置ランプ/ エラー種類ランプ	エラー番号	エラー内容	対処方法
	P-XX	サービスコールエラーが発生しました。	次のいずれかの方法をおためしてください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ <ALL RESET> キーを押してエラーを解除する ・ 本機の電源を入れ直す それでも本機が動作しない場合は、お買い上げの販売会社にご連絡ください。

● その他の表示

エラー位置ランプ/ エラー種類ランプ	エラー番号	エラー内容	対処方法
	F-34	画像率オーバーです。 製版の途中でオーバーヒートする可能性があります。 ▶参照「画像率と製版長さについて」46 ページ	<ul style="list-style-type: none"> ■ 製版を続けるとき <START> キーを押してください。 ■ 製版を中止するとき 次の対処を行ってください。 <ol style="list-style-type: none"> 1. <ALL RESET> キーを押してエラーを解除する 2. <ONLINE> キーを押してオフラインにし、製版待ちデータを削除する 3. もう一度、<ONLINE> キーを押してオンラインに戻す
	なし	サーマルヘッドが高温になりました。	サーマルヘッドのクールダウン中です。 <COOLING DOWN> ランプが消灯すると、次の製版が開始できるようになります。